

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CONTADOR DE PARTÍCULAS



**Índice**

**Informações sobre o manual de instruções** ..... 1

**Segurança** ..... 2

**Informações sobre o aparelho** ..... 3

**Dados técnicos** ..... 5

**Transporte e armazenamento** ..... 6








**Comando** ..... 7

**Manutenção e Reparação** ..... 11

**Descarte** ..... 12

**Informações sobre o manual de instruções**


**Símbolos**

-  **Atenção, tensão elétrica**  
Este símbolo avisa sobre os perigos para a vida e a saúde de pessoas devido à tensão elétrica.
-  **Atenção, materiais explosivos!**  
Este símbolo avisa sobre os perigos para a vida e a saúde de pessoas devido a substâncias explosivas.
-  **Advertência para a existência de raios laser**  
Este símbolo avisa sobre os perigos para a vida e a saúde de pessoas devido a raios laser.
-  **Aviso**  
A palavra-sinal designa um perigo com médio grau de risco, que pode causar a morte ou uma lesão grave se não for evitado.
-  **Cuidado**  
A palavra-sinal designa um perigo com baixo grau de risco, que pode causar a uma lesão ligeira ou média se não for evitado.
- Nota:**  
A palavra-sinal avisa sobre informações importantes (p.ex. danos materiais), mas não se refere a perigos.
-  **Info**  
Avisos com este símbolo ajudar-lhe-ão a realizar as suas tarefas mais rapidamente e com mais segurança.
-  **Seguir as instruções**  
Avisos com este símbolo indicam que deve observar o manual de instruções.

As versões atuais do manual de instruções e da declaração de conformidade UE podem ser baixadas no seguinte link:



PC200

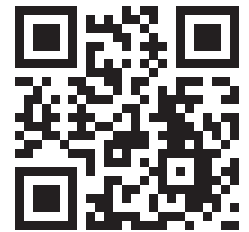

<http://hub.trotec.com/?id=40285>

**Definições**

<b>Termo</b>	<b>Significado</b>
Diferencial (avaliação)	O dispositivo conta as partículas, realmente, medidas por canal durante o período de medição ajustado. Não ocorre uma formação da média, tal como no modo <i>Concentração</i> . A medição no modo <i>Diferencial</i> é, portanto, a mais exacta. Exemplo: O instrumento de medição mostra 100 partículas no canal de 0,3 µm e 30 no canal de 0,5 µm. Os dados diferenciais são 100 partículas > 0,3 µm e < 0,5 µm e 30 partículas > 0,5 µm.
Temperatura de bulbo húmido	A temperatura de bulbo húmido ou a temperatura limite de refrigeração é a temperatura mais baixa que pode ser obtida, sob as condições ambientais atuais, devido à evaporação da água.
Perda de coincidência	Na medição de altas concentrações de partículas, pode acontecer que duas partículas estejam tão próximas umas das outras, que elas são consideradas como um única partícula, geralmente maior.
Concentração (avaliação)	Somatório dos valores medidos, por cada canal separado, directamente a partir dos primeiros segundos de uma medição. A partir dos valores obtidos e do volume deles resultantes, o dispositivo calcula, a cada segundo durante o período de medição, a respectiva média por canal.

Termo	Significado
Acumulativo (avaliação)	Aqui trata-se de uma soma dos tamanhos de partículas individuais no respectivo canal subjacente, do próximo tamanho menor de partículas. Exemplo de exibição: - $5\mu = 26$ - $10\mu = 14$ Então só foram medidas 12 partículas do tamanho de $5\mu$ : $12 + 14 = 26$
Eficiência de contagem	A eficiência de contagem indica a probabilidade de uma partícula do tamanho mínimo detectável seja detectada e contada em uma medição. Para as partículas que estão acima do tamanho mínimo detectável, a eficiência de contagem é de 100%.

## Segurança

**Leia atentamente este manual de instruções antes de usar / operar o dispositivo e guardar este manual de instruções sempre nas imediações do local de instalação ou perto do dispositivo!**

- Não utilize o dispositivo em ambientes explosivos.
- Não utilize o dispositivo em atmosferas agressivas.
- Não mergulhe o aparelho em água. Não permita a entrada de líquidos no aparelho.
- O aparelho pode ser utilizado apenas em condições secas e de modo algum na chuva ou a uma humidade relativa do ar acima das condições de funcionamento.
- Proteger o aparelho da luz solar direta permanente
- Não remova quaisquer sinais de segurança, adesivos ou rótulos do aparelho. Mantenha legível todos os sinais de segurança, adesivos e etiquetas.
- Não abra o aparelho com uma ferramenta.
- Utilize o aparelho apenas se as precauções de segurança adequadas foram tomadas no local de medição (por exemplo, ao medir em vias públicas, locais de construção, etc.) Caso contrário, não utilize o aparelho.
- Observe as condições de armazenamento e de funcionamento (ver capítulo Dados técnicos).

## Uso previsto

O dispositivo destina-se a medir o tamanho e o número de partículas no ar.

## Uso inadequado

O dispositivo não deve ser utilizado para medições em líquidos. O dispositivo não deve ser usado em áreas com risco de explosão, em locais húmidos ou com alta humidade do ar. Modificações não autorizadas, adições e conversões são proibidas no dispositivo.

## Qualificação pessoal

As pessoas que utilizam este dispositivo devem:

- ter lido e compreendido o manual de instruções, especialmente o capítulo 'Segurança'.

## Riscos residuais



### Atenção, materiais explosivos!

O acumulador não deve ser exposto a temperaturas acima de 45 °C! O acumulador não deve entrar em contacto com água nem com fogo! Evitar a radiação solar direta e a humidade. Há risco de explosão!



### Advertência para a existência de raios laser Laser da classe 1

O laser está integrado de forma encapsulada. Não abra o aparelho para evitar o contacto direto com o laser e a radiação que emite!



### Aviso

Perigo de asfixia!  
Não deixe material de embalagem espalhado. Ele poderia se tornar um brinquedo perigoso para as crianças.



### Aviso

O aparelho não é um brinquedo e não deve estar nas mãos de crianças.



### Aviso

Este aparelho pode ser perigoso se for usado de forma incorreta ou por pessoas não treinadas e se não for usado para a sua finalidade! Observe as qualificações pessoais!



### Cuidado

Manter distância suficiente de fontes de calor.

### Nota:

Para evitar danos no aparelho, não o exponha a temperaturas extremas, humidade extrema ou à água.

### Nota:

Para limpar o instrumento não devem ser utilizados produtos de limpeza agressivos ou abrasivos, nem solventes.

## Informações sobre o aparelho

### Descrição do funcionamento

O contador de partículas é utilizado para medir o número e o tamanho de partículas no ar. Os dados capturados podem ser usados para análise de salas limpas ou para comprovar a poluição causada por poeira fina.

Para determinar os dados, o contador de partículas aspira ar durante um período selecionável, e determina o número e o tamanho das partículas nele contidas.

Tamanhos de partícula de 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm e 10,0 µm são consideradas de forma igual.

Três tipos de medição estão disponíveis (veja também as explicações dos termos):

Acumulativo:	Número total de partículas até ao tamanho de partícula escolhido, por exemplo: 0,5 µm = 417 significa, 417 ppm de partículas tem um tamanho de > 0,3 µm a 0,5 µm.
Diferencial:	Concentração absoluta dos diferentes tamanhos de partículas por canal e volume medido.
Concentração média:	Concentração média dos diferentes tamanhos de partículas por canal e volume medido.

Os valores medidos, para todos os tamanhos de partículas activas, são exibidos simultaneamente na tela colorida de 2,8 polegadas. Além disso, a carga de ar é mostrada, em um tamanho de partícula selecionável pelo utilizador, em uma escala colorida. Assim que a carga de partículas não estiver mais na área verde desta escala, soa um sinal de alarme (ver tabela 'Valores-limite de alarme para carga de partículas).

Além das partículas contadas, são exibidas a temperatura, a humidade relativa do ar, assim como o ponto de orvalho calculado a partir destes valores e a temperatura de bulbo húmido. Medições, assim como sua documentação fotográfica, ou em vídeo, podem ser armazenadas na memória interna do instrumento ou em um cartão microSD e depois transferidas, via cabo USB, a um PC.


O aparelho possui uma célula de medição integrada com laser (laser da classe 3R, 780 nm, 1,5-3 mW). Do encapsulamento com proteção contra manipulação resulta a classificação conforme a *radiação por laser TROS* (norma técnica relativamente o regulamento sobre as condições de trabalho com radiação óptica artificial; Segurança de dispositivos de laser) classe 1 (DIN EN 60825-1). Todos os trabalhos de reparação e manutenção devem ser realizados apenas por pessoal qualificado e instruído, respeitando as disposições legais.

### Valores-limite de alarme para a poluição particulada<sup>1)</sup>


Canal	Verde	Amarelo (sinal de alarme)	Vermelho (sinal de alarme)
0,3 µm	0 ~ 100000	100001 ~ 250000	250001 ~ 500000
0,5 µm	0 ~ 35200	35201 ~ 87500	87501 ~ 175000
1,0 µm	0 ~ 8320	8321 ~ 20800	20801 ~ 41600
2,5 µm	0 ~ 545	546 ~ 1362	1363 ~ 2724
5,0 µm	0 ~ 193	194 ~ 483	484 ~ 966
10 µm	0 ~ 68	69 ~ 170	170 ~ 340

<sup>1)</sup> As áreas de valor-limite listadas para o respectivo canal foram averiguadas de acordo com a ISO 14644-1 e em conexão com valores empíricos. Eles não são juridicamente vinculativos e têm, meramente, uma função orientadora.

## Apresentação do dispositivo

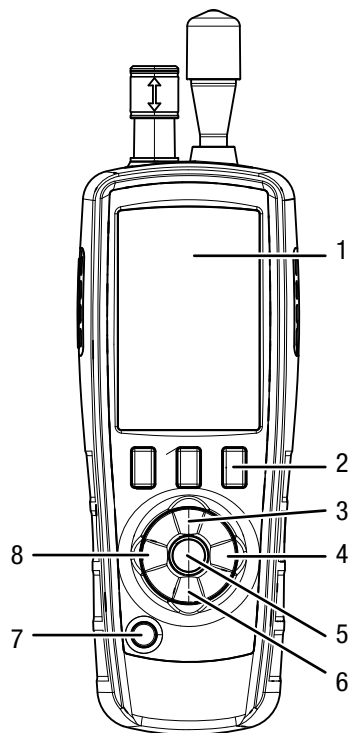

N°	Designação
1	Visor a cores
2	Teclas de função "F1", "F2" e "F3"
3	Seta para cima
4	Tecla "ENTER"
5	Tecla "RUN/STOP"
6	Tecla de seta para baixo
7	Tecla "Ligar/desligar"
8	Tecla "ESC"

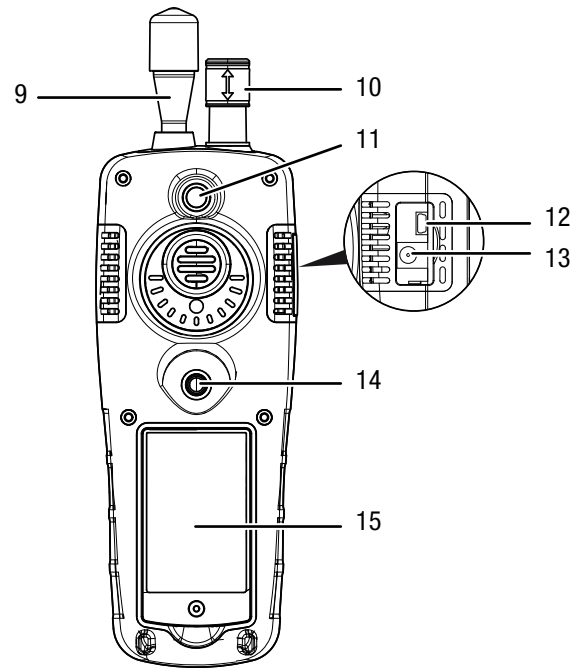

N°	Designação
9	Funil de medição
10	Sensor de temperatura e de humidade
11	Câmera
12	Conexão USB
13	Conexão elétrica
14	Rosca para tripé
15	Compartimento da bateria

## Dados técnicos

Parâmetro	Valor
Modelo	PC200
Dimensões (A x L x P)	240 mm x 75 mm x 57 mm
Peso	570 g
Fonte de luz	Laser da classe 1 (laser encapsulado e integrado de forma protegida contra manipulação, classe 3R, 780 nm, 1,5-3 mW, classificado conforme DIN EN 60285-1 e radiação de laser TROS)
Interfaces USB	Conexão USB
Rosca para tripé	1/4 polegadas – 20 UNC
Condições de armazenamento	-10 °C a +50 °C com <95 % de humidade rel. (sem condensação)
Display	de 2,8 polegadas LCD a cores, com iluminação de fundo, 320 x 240 Pixel
Funções	Exibição de valor máximo, mínimo e média, função de retenção de dados, função de alarme, seleção de idioma, comutação °C/°F, gravação de foto ou vídeo
Formato de imagem, resolução	JPEG, 640 x 480 Pixel
Formato de vídeo, a resolução	3GP, 320 x 240 Pixel
Armazenamento de dados	5000 registos em memória flash interna (expansão de memória opcional via cartão microSD: máx. 16 GB)
<b>Energia</b>	
Pilha	Acumulador de polímeros de iões de lítio
Duração de funcionamento	cerca de 4 horas de uso contínuo
Tempo de carregamento	cerca de 2 horas com adaptador AC
Desligamento automático	3 min, 15 min ou 60 min
Tempo limite automático do display	90 seg, 2 min. ou 4 min.

Parâmetro	Valor
<b>Medição de temperatura</b>	
Faixa de temperatura	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Precisão de temperatura	±0,5 °C (0,9 °F) de 10 °C até 40 °C (50 °F até 104 °F) ±1,0 °C (1,8 °F) em outras temperaturas
Faixa de temperatura do ponto de orvalho	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Precisão de temperatura do ponto de orvalho	±0,5 °C (0,9 °F) de 10 °C até 40 °C (50 °F até 104 °F) ±1,0 °C (1,8 °F) em outras temperaturas
Faixa de temperatura de bulbo húmido	0 °C a 80 °C (32 °F a 176 °F)
Precisão da temperatura de bulbo húmido	± 1,0 °C (1,8 °F)
<b>Medição da humidade</b>	
Faixa de medição de humidade do ar	0 % de hum.rel. de até 100 % de hum.rel.
Precisão da humidade do ar	±3 % de humid. rel. de 40 % até 60 % ±3,5 % de humid. rel. de 20 % até 40 % e 60 % até 80 % ±5 % de humid. rel. de 0 % até 20 % e 80 % até 100 %

Parâmetro	Valor
<b>Contador de partículas</b>	
Canais (tamanhos de partículas detetáveis)	0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
Caudal	2,83 l/min. (0,1 ft <sup>3</sup> /min.) (=> 0,99 L/21 seg.) comandado por bomba interna
Modo de contagem	Acumulativo, diferencial, concentração
Eficiência de contagem	50 % com 0,3 µm; 100 % para partícula > 0,45 µm (conforme ISO 21501)
Perda de coincidência	5 %, 2 milhões de partículas por 28,3 litros
Contagem zero	1 contagem/5 minutos (conforme JIS B9921)
Retardamento de partida	1 a 100 segundos
Entrada da amostra	Sonda isocinética
Calibragem	monodispersa usando partículas de látex (partículas de PSL, conforme NIST)
Fonte de luz da célula de medição	Laser da classe 1 (laser encapsulado e integrado de forma protegida contra manipulação, classe 3R, 780 nm, 1,5-3 mW, classificado conforme DIN EN 60285-1 e radiação de laser TROS)

#### Volume de fornecimento

- 1 x contador de partículas PC200
- 1 x mini tripé
- 1 x cabo de conexão USB + software
- 1 x guia de início rápido
- 1 x bolsa de transporte
- 1 x filtro zero + mangueira de conexão
- 1 x carregador

## Transporte e armazenamento

### Nota:

O aparelho pode ser danificado, se armazenar ou transportar o aparelho incorretamente. Tenha em consideração as informações de transporte e armazenamento do aparelho.

### Transporte

Use uma bolsa apropriada para transportar o aparelho e para protegê-lo de efeitos externos.

O acumulador de íões de lítio incluído cumpre com a lei de transporte de mercadorias perigosas.

Observe as seguintes indicações de transporte nomeadamente na expedição do acumulador de íões de lítio:

- Os acumuladores podem ser transportados na via pública pelo utilizador sem requerimentos especiais.
- Na expedição por terceiros (p. ex. transporte aéreo ou transitário) é necessário ter em atenção requerimentos especiais de embalagem e identificação. Neste caso deve ser envolvido um especialista no transporte de mercadorias perigosas na preparação da encomenda.
  - Envie apenas acumuladores quando a caixa não se encontra danificada.
  - Feche os contatos abertos com fita adesiva e embale o acumulador de forma a que não se desloque na embalagem.
  - Tenha em atenção também eventuais diretivas nacionais adicionais.


### Armazenamento

Quando não estiver a usar o aparelho, se deve seguir as seguintes condições de armazenamento:

- seco e protegido da geada e do calor.
- em um local protegido da poeira e da luz solar direta.
- possivelmente, com uma cobertura para proteger contra a entrada de poeira.



## Comando

### Ligar

1. Pressionar e manter pressionado o botão "Ligar/desligar" , até que o display a cores se acenda.  
⇒ O aparelho está pronto para a operação assim que aparecer a tela inicial com o texto "PARTICLE".

### Elementos de comando

Os seguintes elementos de comando estão disponíveis:




Use os botões   para selecionar a opção de medição desejada ou um item do menu.

Com o botão "ENTER" poderá confirmar a sua seleção.

Com o botão "ESC", poderá voltar sempre ao menu anterior.




Ao pressionar os botões "F1", "F2" e "F3" poderá, dependendo do ecrã atual, selecionar várias funções.

### Definir o idioma

1. Pressionar o botão "F2" na ecrã inicial.  
⇒ Se abre o menu SYSTEM SET.
2. Pressionar 2 vezes o botão  e pressionar o botão "ENTER".  
⇒ Se abre o menu Idioma.
3. Use os botões   para selecionar o idioma desejado.
4. Pressionar 2 vezes o botão "ESC".

### Ecrã inicial

No ecrã inicial, se pode definir os seguintes menus:

	Botão „F1“	MEMORY SET – Dados memorizados
	Botão „F2“	SYSTEM SET – Configurações do sistema
	Botão "F3"	Info – Informações sobre o dispositivo
4	Tecla "ENTER"	Ecrã „Medição“

## MEMORY SET – Dados memorizados

No menu MEMORY SET se encontram os seguintes submenus:

Imagem	Visualização de imagens
Vídeo	Visualização de vídeos
Log de partículas	Visualização de protocolos de medição

## SYSTEM SET – Configurações do sistema

No menu SYSTEM SET se encontram os seguintes submenus:

Data/Hora	Ajustar a data e a hora
Cor das letras	Definir a cor das letras
Idioma	Definir o idioma
Brilho	Ajustar o brilho da tela
Desligamento automático	Ajustar o desligamento automático
Tempolimito do display	Ajustar o tempolimito automático do display
Alarme Seleccionar	Ligar-desligar alarme
Estado da memória	Ver a ocupação da memória
Ajustes de fábrica	Restaurar os ajustes de fábrica
Unidades	Comutar a unidade para a temperatura


### Ecrã "Info"

Neste ecrã são exibidas informações sobre o contador de partículas e informações gerais sobre a medição de partículas. Pressionar os botões "F1" e "F3" para navegar pela tela.



## Ecrã „Medição“

O ecrã "Medição" inclui as seguintes informações:

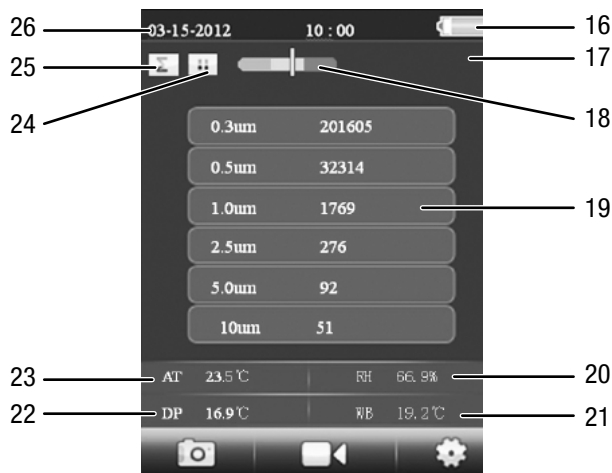

Nº	Designação
16	Indicação da pilha
17	Atraso de partida Duração de medição Intervalo de medição
18	Escala de indicação da carga de partículas
19	Tamanho e número de partículas
20	Humidade relativa do ar
21	Temperatura de bulbo húmido
22	Ponto de orvalho
23	Temperatura
24	Medição em decurso  / Medição foi parada
25	Tipo de avaliação: Medição de partículas de forma cumulativa $\Sigma$ Medição de partículas de forma diferencial $\blacktriangle$ Medição de partículas na sua concentração <b>CON</b>
26	Data e hora

A partir do ecrã "Medição", se pode alcançar os seguintes menus:

	Botão „F1“	Gravar imagens/vídeos
	Botão „F2“	MEMORY SET – Dados memorizados
	Botão "F3"	Particle Set – Configurações de medição
	Tecla "RUN/STOP"	Iniciar nova medição

## Particle Set - Configurações de medição

No menu "Particle Set" existem os seguintes submenus:


Hora de amostragem	Ajustar o tempo de medição
Atraso de partida	Ajustar o atraso de partida
Display de canal	Exibir/ocultar tamanhos individuais de partículas com o botão "ENTER"
Temp ambiente /%HR	Ativar/desativar (enable/disable) a temperatura e a humidade relativa do ar
Ciclo de amostragem	Ajustar o número de medições
Modo de amostragem	Ajustar o tipo de avaliação cumulativo, diferencial, concentração
Intervalo	Definir o intervalo de medição
Indicação de nível	Selecionar o tamanho de partícula para a escala de indicação da carga de partículas

### Exemplo: Ajustar o tempo de medição

- Selecione o menu "Hora de amostragem" com os botões  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  e pressione o botão "ENTER".  
⇒ O menu "Hora de amostragem" se abre.
- Pressione o botão "ENTER".  
⇒ O período de medição é destacado em azul.
- Definir o período de medição usando os botões  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  e pressione o botão "ENTER".  
⇒ O período de medição não é mais destacado em azul. O valor definido é armazenado.

### Realizar a medição

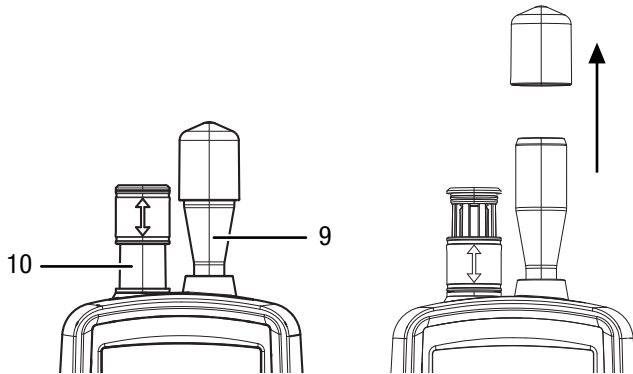

1. Deslizar a tampa de proteção do sensor de temperatura (10) para baixo.
2. Remover a tampa de proteção sobre o funil de medição (9).





3. Pressionar o botão "ENTER" na indicação inicial.  
⇒ Aparece a indicação "Medição".
4. Pressionar o botão "RUN/STOP".  
⇒ Dependendo da configuração, são exibidos a retardação de partida, o tempo de medição e o intervalo de medição  
⇒ O número de partículas medidas e o seu tamanho são exibidos.

Após cada medição é criado automaticamente um protocolo de medição. Se também quiser tirar uma foto ou um vídeo da medição, proceda como descrito nas seções seguintes.

### Realizar medição e tirar fotos

1. Pressionar o botão "F1" para iniciar a função de gravação.
2. Pressionar novamente o botão "F1", para iniciar a função de câmara.  
⇒ Por trás dos dados de medição é exibida a imagem de câmara atual.
3. Pressionar o botão "RUN/STOP".  
⇒ Dependendo da configuração, são exibidos a retardação de partida, o tempo de medição e o intervalo de medição  
⇒ O número de partículas medidas e o seu tamanho são exibidos.
4. Pressionar o botão "F1" para tirar uma foto da indicação atual.  
⇒ A foto aparecerá.  
⇒ A medição continua no fundo.
5. A fotografia pode ser memorizada com o botão "F1"  ou apagada com a tecla "F3" .


### Realizar a medição e a gravação de vídeo

1. Pressionar o botão "ENTER" na indicação inicial.  
⇒ Aparece a indicação "Medição".
2. Pressionar o botão "F1" para iniciar a função de gravação.
3. Pressionar o botão "F3" para iniciar a função de vídeo.  
⇒ Por trás dos dados de medição é exibida a imagem de câmara atual.
4. Pressionar o botão "RUN/STOP".  
⇒ Dependendo da configuração, são exibidos a retardação de partida, o tempo de medição e o intervalo de medição  
⇒ O número de partículas medidas e o seu tamanho são exibidos.
5. Pressione de novo a tecla "F2" , para iniciar a gravação de vídeo.  
⇒ Na parte superior da tela é exibido o tempo de gravação.
6. Pressione a tecla "F2" , para terminar a gravação de vídeo.  
⇒ A tela exibe o texto "Salvando ficheiro". O vídeo é salvo.


## Colocar o cartão microSD

A memória do instrumento pode ser expandida através da inserção de um cartão microSD. Para inserir um cartão microSD, faça o seguinte:


1. Desligue o dispositivo.
2. Soltar o parafuso e abrir o compartimento da pilha.
3. Remover a pilha.

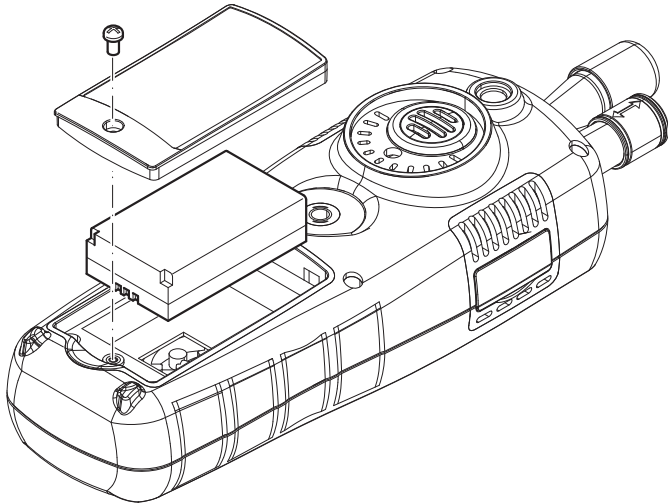

4. Abrir a tampa do cartão de memória.

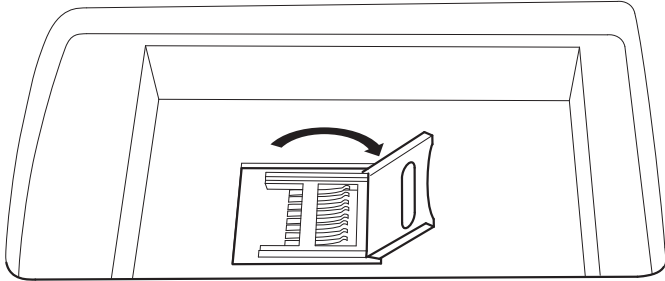

5. Inserir um cartão de memória e fechar a tampa.

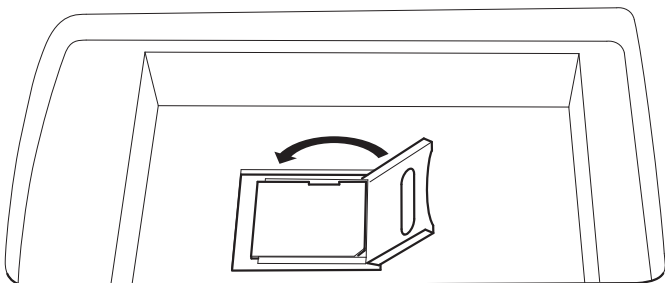


6. Recolocar a pilha.
7. Fechar a tampa da pilha e apertar o parafuso.

## Limpar o sensor (calibração interna)

Se o instrumento tiver sido utilizado em ambientes altamente contaminados, será necessário limpar o sensor com o filtro zero fornecido.


Faça o seguinte:


1. Desaparafusar o funil de medição metálico do instrumento.
2. Aparafusar a mangueira de calibração no bocal de aspiração e definir o filtro zero.

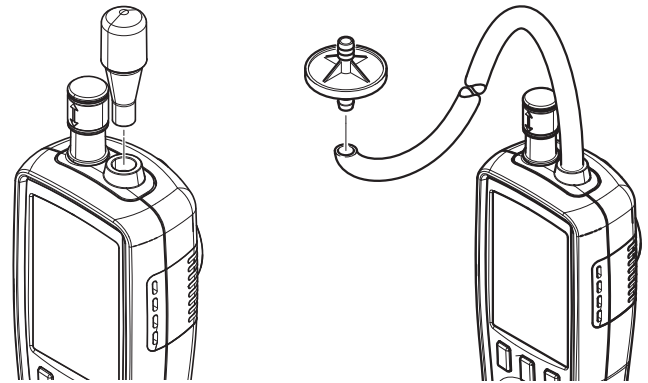

3. Executar agora uma medição no modo de partículas „Acumulativo“, até aparecer "0" em cada canal.
4. O processo de calibração não deve demorar mais do que 5 minutos. Se até lá, os valores zero desejados não se ajustarem em todos os canais, entre em contacto com o departamento de assistência técnica da Trotec.

## Desligar

1. Pressionar e manter pressionado o botão >>Ligar/ desligar<< , até que a tela se apague.  
⇒ O instrumento foi desligado.
2. Deslizar a tampa de proteção do sensor de temperatura (10) para cima.
3. Colocar a tampa de proteção do funil de medição (9).

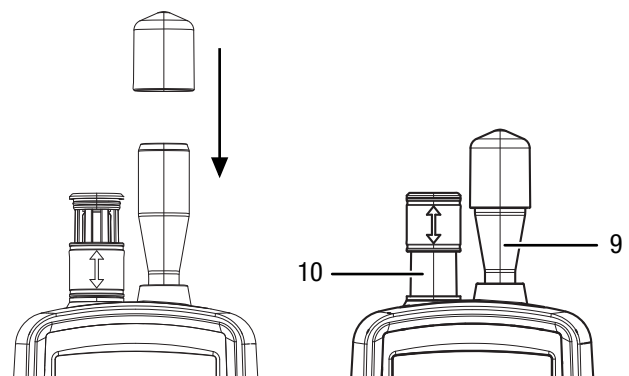

## Software


O software fornecido é projetado para funcionalidades básicas úteis. A Trotec não oferece qualquer garantia para este software livre e não oferece suporte para ele. A Trotec se exime de qualquer responsabilidade a partir do uso do software livre e não é obrigada a correções nem ao desenvolvimento de Updates, Upgrades.

## Conectar o cabo USB

Protocolos de medição, fotos e vídeos memorizados podem ser transferidos para um PC usando o cabo USB.

Para conectar o cabo USB ao instrumento, proceda da seguinte forma:

1. Abrir a tampa de borracha lateral.
2. Conectar o cabo USB ao instrumento.

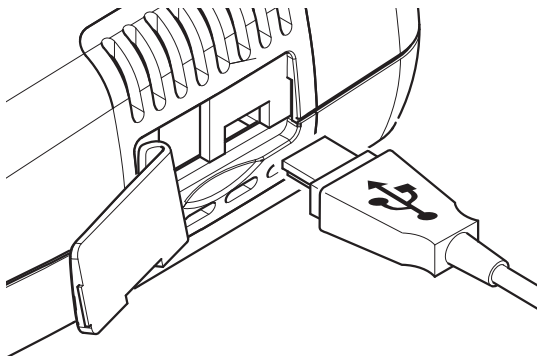

## Manutenção e Reparação



### Advertência para a existência de raios laser

#### Laser da classe 1

O laser está integrado de forma encapsulada.

Não abra o aparelho para evitar o contacto direto com o laser e a radiação que emite!

## Limpeza

Limpar o aparelho com um pano húmido e macio, que não solte fiapos. Assegure-se que nenhuma humidade possa penetrar na carcaça. Não utilize aerossóis, solventes, produtos de limpeza que contenham álcool ou outros produtos abrasivos, mas apenas água limpa para humedecer o pano.

## Reparação

Não se deve efetuar quaisquer alterações ao aparelho e não se deve montar quaisquer peças de reposição. Em caso de reparo ou inspeção do aparelho, entre em contacto com o fabricante.

## Carregar o acumulador

O acumulador encontra-se parcialmente carregado no momento da entrega para evitar a sua danificação por descarregamento total.



### Atenção, tensão elétrica

Antes de cada utilização, verifique se o cabo do carregador e o cabo elétrico apresentam danos. Se forem detetados quaisquer danos, não se deve usar mais o carregador nem o cabo eléctrico!

### Nota:

O acumulador pode ser danificado devido a um carregamento incorreto.


Remova a ficha do carregador antes de cada inserção ou remoção do acumulador.

Nunca carregue o acumulador com temperaturas ambiente inferiores a 10 °C ou superiores a 40 °C.

Antes da primeira colocação em funcionamento e no caso de baixa potência do acumulador deve carregar o acumulador.

Para isto, faça o seguinte:

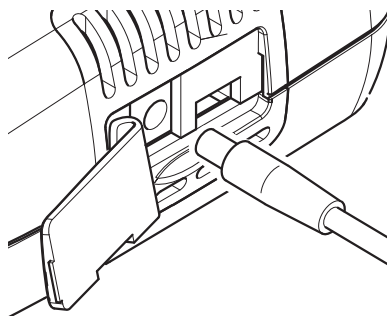

1. Abrir a tampa de borracha lateral.
2. Conectar o carregador.



3. No display é exibida a tela de carregamento. Quando o acumulador está totalmente carregado, o ícone da pilha está continuamente verde.

## Apagar dados

Para remover os dados armazenados da memória interna ou do cartão microSD, faça o seguinte:

1. Pressionar o botão "F2" na tela inicial.  
⇒ Se abre o menu "SYSTEM SET".
2. Selecionar com as teclas ▼ ▲ o menu "Estado da memória" e confirmar com a tecla "ENTER".  
⇒ Se abre o menu "Estado da memória".
3. Selecionar a memória do dispositivo ou o cartão microSD com as teclas ▼ ▲.  
⇒ Na seleção é exibida a ocupação da memória.
4. Pressionar o botão "F1"  para apagar todos os dados na memória selecionada.  
⇒ Pressionar novamente a tecla "F1", para confirmar o processo de apagar.  
⇒ Interromper o processo de apagar com o botão "F3" .
5. Pressione o botão ESC para sair do menu.

## Para repor os ajustes de fábrica

Para repor todos os ajustes para os ajustes de fábrica, faça o seguinte:

1. Pressionar o botão "F2" na tela inicial.  
⇒ Se abre o menu "SYSTEM SET".
2. Selecionar com as teclas ▼ ▲ o menu "Ajustes de fábrica" e confirmar com a tecla "ENTER".  
⇒ Se abre o menu "Ajustes de fábrica".
3. Pressionar 1 vez o botão ▼ e pressionar o botão "ENTER".  
⇒ O dispositivo é repostos nos ajustes de fábrica.  
⇒ Fotos, vídeos e protocolos de medição que se encontram na memória interna ou no cartão microSD serão mantidos.

## Descarte



O símbolo do caixote de lixo riscado num aparelho elétrico ou eletrónico usado significa, que este aparelho não deve ser descartado nos resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para a sua devolução gratuita estão disponíveis centros de recolha para aparelhos elétricos e eletrónicos usados perto de si. Pode obter os endereços através da sua administração urbana ou comunal. Pode obter mais informações sobre opções de devolução criadas por nós no nosso website em [www.trotec24.com](http://www.trotec24.com).

A recolha separada de aparelhos elétricos e eletrónicos usados permite a reutilização, a reciclagem ou outras formas de reutilizar os aparelhos usados e evita as consequências negativas durante a eliminação dos materiais contidos nos aparelhos, que possivelmente representam um perigo para o meio ambiente e a saúde das pessoas.

Será responsável pela eliminação dos dados pessoais eventualmente existentes nos aparelhos usados a serem descartados.



Li-Ion

Na União Europeia, pilhas e acumuladores não devem ser deitados no lixo doméstico, mas devem ser descartados de forma correta - em conformidade com a Diretiva 2006/66/CE DO PARLAMENTO E DO CONSELHO EUROPEU de 6 de Setembro de 2006 sobre pilhas e acumuladores. Por favor, descarte pilhas e acumuladores de acordo com as disposições legais vigentes.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)  
[www.trotec.com](http://www.trotec.com)